

[LAB] Tester Zoyi ZT219

Descripción



Especificación	Rango	Precisión
Voltaje DC	19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/1000V	±(0.05%+3)
Voltaje AC	19.999mV/199.99mV/1.9999V/19.999V/199.99V/750V	±(0.3%+3)
Corriente DC	1999.9μA/1999.9μA	±(0.5%+3)
	19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A	±(0.5%+3)
Corriente AC	199.99μA/1999.9μA	±(0.8%+3)
	19.999mA/199.99mA/1.9999A/19.999A	±(0.8%+3)
Resistencia	1.9999kΩ/19.999kΩ/199.99kΩ	±(0.5%+5)
	999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ	±(0.2%+3)
	1.9999MΩ/19.999MΩ	±(1.0%+3)
	199.99MΩ	±(5.0%+5)
Capacitancia	9.999nF	±(5.0%+20)

	99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF	±(2.0%+5)
	9.999mF	±(5.0%+5)
Frecuencia	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz	±(0.1%+2)
	/999.9kHz/9.999MHz	±(0.1%+2)
Duty Cycle	1%-99%	±(0.1%+2)
Temperatura	-20°C~1000°C/-4°F~1832°F	±(2.5%+5)

Calibración a cero

Para el **Zoyi ZT219** no existe un “modo de calibración interna” al estilo de un botón de “calibración general”; lo que se hace normalmente es **anular el offset de las puntas o de la medición** mediante la función **REL (medición relativa)**, que sirve como “ajuste a cero” práctico. [manuals](<https://manuals.plus/es/asin/B0CKF7C66D>)


- **Ajustar a cero en resistencia / continuidad** para eliminar el offset de la resistencia de las puntas.
 - 1. Girar el selector hasta **Ω (resistencia)**.
 - 2. Asegurarnos de que las puntas estén **limpias** y que no midamos nada (que no toquen nada).
 - 3. Presionar el botón **REL** (relativo) hasta que la pantalla muestre **0** o un valor muy pequeño.
 - 4. El multímetro ahora muestra **0 Ω como referencia**; cualquier valor que leamos después será la diferencia respecto a ese “cero” (por ejemplo, la resistencia de las puntas o de un cable).
[manuals](<https://manuals.plus/es/asin/B0CKF7C66D>)
- **Ajustar a cero en tensión DC** para “anular” un pequeño offset de tensión DC (por ejemplo, cero que no llega exactamente a 0 V).
 - 1. Conectar las puntas a **un punto de masa / tierra** o dejarlas **tocándose**.
 - 2. Seleccionar **V- (DC Volts)**.
 - 3. Presionar **REL** hasta que la pantalla muestre **0.000 V**.
 - 4. Cuando movamos las puntas a otro punto, la pantalla mostrará solo la diferencia respecto a ese punto de referencia. [manuals](<https://manuals.plus/es/asin/B0CKF7C66D>)
- **Ajustar a cero corriente**
 - Seleccionar el rango de corriente DC o AC girando el dial a A- o A~ y conecta las puntas de prueba en serie (sin circuito conectado para cero).
 - Mantener presionado el botón REL por más de 2 segundos hasta que aparezca “REL” en la pantalla; el display se pondrá en 0.00.
 - Ahora, las lecturas mostrarán desviaciones respecto a este cero de referencia, ideal para corrientes bajas donde hay deriva por cables.
- **Notas importantes**
 - Este “cero” es relativo, no es una recalibración de fábrica; sirve para compensar errores de puntas o de offset de tensión/continuidad.
 - Para salir del modo REL, presionar el botón REL nuevamente o apagar/encender el multímetro.

Enlaces

Manuales

- Manual

Vídeos

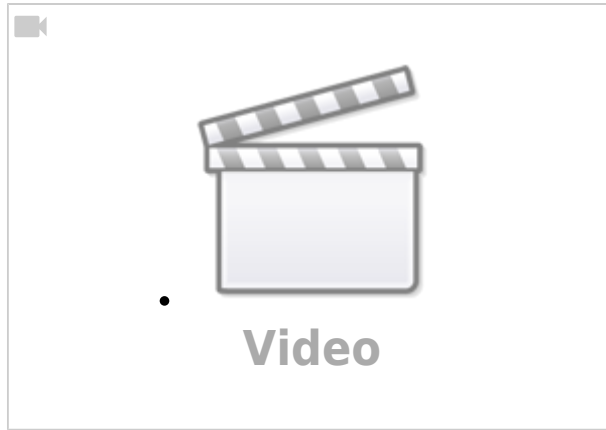

From:
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - **Euloxio wiki**

Permanent link:
https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:tester:lab_zt219:inicio?rev=1775030966

Last update: **2026/04/01 10:09**

